

# XM-60 und XM-600 Multiachsen-Lasersystem









Leere Seite





# Inhalt

Rechtliche Informationen	Messaufbau
Sicherheitshinweise	Voraussetzungen zur Messung
Sicherheitskennzeichnung	Die Messung im Überblick
Mechanische Sicherheit	Einrichten des XM Systems
Laseroptische Sicherheit	Einrichtung des XC-80 Systems
Elektrische Sicherheit	Grundregeln der Ausrichtung
Batteriesicherheit	Die Ausrichtung im Überblick
Sicherheit von Lichtwellenleitern	Visuelle Achsausrichtung35
Grundlagen der Messung	Feine Achsausrichtung
XM Lasermesssystem für mehrere Achsen	Empfängerausrichtung40
Systemkomponenten	Datenaufnahme
XM-60 System	Datenauswertung43
Systemkomponenten	Diagnose und Problembehebung44
XM-600 System	LED an der Lasereinheit
Laser-/Strahleinheit	LED am Empfänger
Empfänger	Batterieladezustands-LED
Softwarepaket CARTO21	Systemfehlerbehebung
XC-80 Umweltkompensationseinheit	Problembehebung bei der Messung48
Montage-Kit	
Sonstige Zubehör zur Verwendung auf KMGs	





Pflege und Handhabung49
System
Schutzschlauch
Optiken
Systemspezifikationen
Spezifikationen51
Betriebs- und Lagerumgebung
Drahtlose Kommunikation
PICS Kabel (nur XM-600)
Akku, Ladestation, Spannungsversorgung und Kabel 54
Wiederaufladbarer Akku54
Ladestation54
Externe AC/DC Spannungsversorgung
Datenkabel (XM-60)
Maße und Gewichte
Lasereinheit
Strahleinheit
Empfängereinheit 59

Anhang A
Wechsel der Empfängerbatterie
Anhang B
Verwendung der 90-Grad-Halterung
Anhang C
Vorzeichenerkennung62
Anhang D
Bewährte Methoden für das Kit zur
Anhang E
Beispiele für die Installation des
Anhang F
Geradheitsmessung69
Winkelfehler
Einrichtung des XM Systems





#### Garantie

Produkte, die während der Garantiezeit Mängel aufweisen, sind an den Verkäufer zurückzugeben.

Für den Erwerb von Renishaw-Produkten von einer Gesellschaft der RENISHAW-Gruppe und sofern nicht ausdrücklich schriftlich zwischen Renishaw und dem Kunden vereinbart, gelten die Garantie- bzw. Gewährleistungsbedingungen der RENISHAW-Gruppe für den Verkauf von Produkten. Die Einzelheiten der Garantie- bzw. Gewährleistungsbedingungen sind dort nachzulesen und zusammenfassend sind folgende Ausnahmen von der Garantie- bzw. Gewährleistungsverpflichtung festzuhalten:

- Fehlende Wartung, missbräuchlicher oder unangemessener Gebrauch sowie
- Modifikation oder sonstige Veränderungen ohne schriftliche Freigabe seitens Renishaw.

Falls Sie die Produkte von einem anderen Lieferanten erworben haben, können andere Gewährleistungs- und Garantiebedingungen gelten. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren Lieferanten.

#### **Patente**

Merkmale des XM Lasersystems und ähnlicher Produkte von Renishaw sind durch mindestens eines der folgenden Patente oder Patentanwendungen geschützt:

CN	101715540	US	2016/0169710
CN	105637326	US	5975744
EP	3028011	US	6473250
GB	2337339	US	6597505
IN	WO2015/015213	US	7304815
JP	2015/015213	US	8368887
JP	4499924		





#### Internationale Vorschriften und Konformität

#### **EG- und Vereinigtes Königreich-Konformität**

Renishaw plc erklärt, dass das XM System den einschlägigen Richtlinien, Normen und Vorschriften entspricht. Eine Kopie der vollständigen EG-Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.

Gemäß BS EN 61010-1:2010 ist die Verwendung des Produktes sicher, wenn die Umgebung die folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllt:

- Einsatz nur in geschlossenen Räumen
- Höhe bis 2000 m
- Maximale relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) von 80% bei Temperaturen bis 31 °C mit linearem Rückgang auf 50% relative Luftfeuchte bei 40 °C
- Verschmutzungsgrad 2



#### **US-amerikanische und kanadische Vorschriften**

#### **FCC**

# Informationen für den Benutzer (47CFR:2001 Abschnitt 15.19)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb des Geräts erfüllt folgende Bedingungen:

- 1. Das Gerät verursacht keine schädlichen Störungen und
- das Gerät muss auch unter Einfluss von störenden Funkwellen, einschließlich solcher Störungen, die unerwünschte Betriebszustände bewirken könnten, einwandfrei funktionieren.

# Informationen für den Benutzer (47CFR:2001 Abschnitt 15.19)

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse A in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Richtlinien.

Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegenüber schädlichen Interferenzen zu bieten, wenn das Gerät in einem gewerblichen Umfeld verwendet wird. Das Gerät erzeugt und arbeitet mit hohen Frequenzen, die ausgestrahlt werden und schädliche Störungen von Funkverkehr verursachen können, wenn es nicht gemäß diesem Benutzerhandbuch gebraucht wird. Der Einsatz des Gerätes in einer Wohngegend kann störende Wirkungen hervorrufen, die der Anwender auf eigene Kosten zu beseitigen hat.





# Informationen für den Benutzer (47CFR:2001 Abschnitt 15.21)

Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass jegliche Veränderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich durch Renishaw plc oder eine autorisierte Vertretung genehmigt wurden, die Erlaubnis zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

## Sonderzubehör (47CFR:2001 Abschnitt 15.27)

Diese Einheit wurde mit geschirmten Kabeln an Peripheriegeräten geprüft. Um die Konformität gewährleisten zu können, muss diese Einheit mit geschirmten Kabeln verwendet werden.

#### Kanada – Industry Canada (IC)

Dieses Gerät entspricht RSS 210 von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) das Gerät darf gegen Störungen nicht empfindlich sein, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen dieses Gerätes verursachen können.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire d'interference et (2) l'utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter toute interference radioélectrique reçu, même si celle-ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

## **REACH-Verordnung**

Laut Artikel 33(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ("REACH") erforderliche Informationen zu Produkten, die besonders besorgniserregende Stoffe (Substances of Very High Concern - SVHC) enthalten, finden Sie unter: www.renishaw.de/REACH

**RoHS-Konformität** Erfüllt die EG-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

#### **China RoHS**

Weitere Informationen über China RoHS finden Sie unter: www.renishaw.de/calcompliance





#### Verpackung

Verpackungskomponente	Material	94/62/EG Kennzeichnung	94/62/EG Nummer
Äußerer Karton	Pappe – 70% recycelte Bestandteile	PAP	20
Verpackungseinsätze	Pappe – 70% recycelte Bestandteile	PAP	20
Beutel	Polyethylen Low-Density	LDPE	4

#### Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Der Gebrauch dieses Symbols auf Produkten von Renishaw und/oder den beigefügten Unterlagen gibt an, dass das Produkt nicht mit allgemeinem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers, dieses Produkt zur Entsorgung an speziell dafür vorgesehene Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu übergeben, um eine Wiederverwendung oder Verwertung zu ermöglichen. Die richtige Entsorgung dieses Produktes trägt zur Schonung wertvoller Ressourcen bei und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder von Ihrer Renishaw-Niederlassung.

### **Batterieentsorgung**

Auf den Internetseiten der jeweiligen Batteriehersteller erhalten Sie weitere Informationen: (Varta) https://www.varta-storage.com/produkte/power/cellpac-lite/



Der Gebrauch dieses Symbols auf den Batterien, der Verpackung oder in den Begleitdokumenten gibt an, dass Altbatterien nicht mit allgemeinem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie die Altbatterien an einer hierfür vorgesehenen Sammelstelle. Dadurch werden mögliche schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert, die aus einer unsachgemäßen Abfallbehandlung entstehen könnten. Wenden Sie sich an die zuständige örtliche Behörde oder ein Entsorgungsunternehmen hinsichtlich der getrennten Sammlung und Entsorgung von Batterien. Alle Lithiumbatterien und Akkus müssen vor der Entsorgung vollständig entladen oder gegen Kurzschluss geschützt werden.





#### **Drahtlose Kommunikation**

Das im XM System verwendete drahtlose Kommunikationsmodul ist in verschiedenen Regionen bereits zugelassen. Hierzu zählen die EU, die EFTA-Länder, die USA und Kanada.

Modulhersteller: Laird plc

Artikelnummer: TRBLU23-00200
FCC ID: FCC ID PI401B
Modul-Identifikationsnr.: 1931 B-BISMII

Informationen zu nationalen Zulassungen für drahtlose Geräte finden Sie im Dokument "Konformität mit EMV-Richtlinien (Radio Device Regulations)" auf den Webseiten zur Kalibriersystemqualität und Konformität.

Weitere national geltende Erklärungen zu EMV-Zulassungen finden Sie unten

#### Singapur

Reg.-Nr. N1116-17

Erfüllt die IDA-Standards DA104642

#### Mexiko

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- 2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

#### Taiwan

低功率電波輻性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均 不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。





## Sicherheitshinweise

**WARNHINWEIS:** Eine anderweitige Benutzung der Steuerungselemente oder Einstellungen, oder das Anwenden anderer Verfahren als die hier beschriebenen, kann zum Austritt gefährlicher Strahlung führen.

Vor der Verwendung des XM Systems müssen Sie das XM Systemhandbuch unbedingt gelesen und verstanden haben.

Das XM-System kann in verschiedenen Umgebungen und Anwendungen eingesetzt werden. Um die Sicherheit des Benutzers und anderer Mitarbeiter in der Nähe zu gewährleisten, muss vor Einsatz des XM-Systems eine umfassende Risikobewertung der zu prüfenden Maschine durchgeführt werden. Es obliegt dem Benutzer, die Sicherheit des Systems bei dessen Verwendung zu gewährleisten bzw. zu prüfen.

Diese ist von qualifizierten Anwendern (mit Maschinenkenntnissen und entsprechendem Fachwissen sowie einem ausgebildeten Risikobewerter) mit gebührender Sorgfalt zur Sicherheit aller Mitarbeiter durchzuführen. Die identifizierten Risiken müssen vor Verwendung des Produkts minimiert werden. Bei der Risikobewertung soll der Maschine, der manuellen Bedienung sowie der mechanischen, laseroptischen und elektrischen Sicherheit sowie der Sicherheit von Lichtwellenleitern besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Nach dem aktuellen Stand der Forschung scheinen die in diesem Produkt verwendeten Drahtlosgeräte kein wesentliches Gesundheitsrisiko für die Mehrzahl der Herzschrittmacher-Träger darzustellen. Personen, die Herzschrittmacher tragen, sollten jedoch zur Sicherheit einen Mindestabstand von 3 cm zwischen dem XM-System und dem Schrittmacher beachten.





## Sicherheitskennzeichnung











**WARNUNG:** Es befinden sich keine zu wartenden Bauteile im XM-System. Entfernen Sie keine Teile des Gehäuses; hierdurch könnte der Anwender hohen Spannungen und/oder Laserstrahlung der Klasse 3R ausgesetzt werden.



**ACHTUNG:** Vor der Verwendung des XM Systems müssen Sie das XM Systemhandbuch unbedingt gelesen und verstanden haben.





### **Mechanische Sicherheit**

- Beachten Sie, dass bei der Montage und Justage von XM und XC-80 Systemen eine Einklemm- oder Quetschgefahr beispielsweise durch magnetische Montagehalterungen besteht.
- Lose liegende Kabel k\u00f6nnen bei der Verwendung der XM und XC80 Systeme zu einer Stolpergefahr werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Komponenten an bewegten oder rotierenden Maschinen angebracht werden. Außerdem können verfangene Kabel eine Gefahr darstellen.
- Seien Sie extrem vorsichtig, wenn die XM und XC-80
   Systemkomponenten an Maschinen montiert werden sollen, die schnell beschleunigen oder sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen können, da die Gefahr besteht, dass Teile zusammenstoßen oder sich lösen.
- Wenn es nötig ist, die Maschine mit entfernten oder deaktivierten Schutzvorrichtungen oder Sicherheitsfunktionen in Betrieb zu nehmen, ist es Aufgabe des Bedieners sicherzustellen, dass alternative Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die in Übereinstimmung mit den Arbeitsanweisungen des Maschinenherstellers oder einschlägigen Verfahrensregeln stehen.
- Wenn Sie ein NC-Programm oder Fehlerkorrekturparameter verwenden, die von der Renishaw-Software erstellt wurden, ist es Ihre Aufgabe, diese bei niedrigem Vorschub zu überprüfen und darauf vorbereitet zu sein, bei Bedarf den Not-Aus-Schalter zu betätigen.
- Das XM-60 System inkl. Koffer wiegt ungefähr 24 kg (31 kg mit Montage-Kit) Anwender werden zur Vorsicht angehalten und sollten den örtlichen Richtlinien zur manuellen Handhabung folgen.







## **Laseroptische Sicherheit**

 In Übereinstimmung mit der Norm (IEC) EN60825-1 entsprechen die XM-Systeme der Laser-Klasse 2M. Das Tragen von Schutzbrillen ist nicht erforderlich (das Auge ist durch den natürlichen Lidreflex geschützt).



- Jedoch sollte der Anwender nicht direkt in die Laserstrahlen blicken oder sie mit optischen Geräten wie Teleskopen, Sammelspiegeln oder Ferngläsern betrachten, da hierdurch die Netzhaut dauerhaft geschädigt werden kann. Richten Sie den Strahl nicht auf andere Menschen oder in Bereiche, in denen sich Personen aufhalten. Gestreut reflektierte Strahlen während der Systemausrichtung sind unbedenklich.
- Entspricht 21 Cfr 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ed. 3., wie im Laserhinweis Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.

Durch Drehen der Ausgangsoptik auf die Schließposition (rechte Position in der Abbildung) wird sichergestellt, dass kein Strahl austritt.







#### **Elektrische Sicherheit**

- Das Netzteil darf nicht mit Flüssigkeiten (beispielsweise Kühlmittel auf dem Boden) in Kontakt kommen.
- Das Netzteil darf nicht innerhalb des Arbeitsbereichs platziert werden.



- Das XM-System eignet sich zur Verwendung mit dem Netzteil, das mit dem System geliefert wird. Eine Spezifikation für dieses Netzteil ist auf Seite 56 zu finden.
- Falls das Kabel des Netzteils beschädigt ist, muss das System vom Netz isoliert werden, bevor weitere Maßnahmen durchgeführt werden.
- Bei einer Störung des XM-Systems schalten Sie es sofort entweder über den Ein-/Ausschalter aus oder indem Sie den Netzanschluss bzw. die Spannungsversorgung trennen.
- Achten Sie darauf das XM-System so aufzustellen, dass eine einfache Unterbrechung der Stromversorgung durch den Bediener möglich ist.
- Geräte, die nicht für eine Verwendung mit dem XM-System vorgesehen sind, dürfen nicht angeschlossen werden.



#### **Batteriesicherheit**

Das XM-Lasermesssystem wird mit wiederaufladbaren Batterien geliefert.



- Wenn die Batterien leer sind, verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät zur Wiederaufladung.
   Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte.
- Weitere Informationen zu den Themen Lebensdauer, Sicherheit und Entsorgung finden Sie in den Hinweisen der Batteriehersteller.
- Akkus nur mit dem angegebenen Typ ersetzen.
- Sicherstellen, dass alle Batterien polrichtig eingesetzt sind.
- Batterien nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Batterien nicht erhitzen oder ins Feuer werfen.
- Batterien nicht kurzschließen oder zwangsentladen.
- Batterien nicht auseinandernehmen, durchstechen, verformen oder übermäßigem Druck aussetzen.
- Akkus nicht verschlucken.
- Akkus für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Batterien trocken halten.
- Beschädigte Batterien müssen mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden.





#### **Batteriesicherheit**

## **Transport**

Achten Sie darauf, dass Batterien oder XM-Systemkits unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften gelagert und transportiert werden.



Das XM-System verwendet eine Lithium-Ionen-Batterie. Lithiumbatterien sind als gefährlich klassifiziert und unterliegen im Transport per Luftverkehr bestimmten Einschränkungen. Damit bei einem Rückversand des XM-Systems an Renishaw keine Verzögerungen entstehen, sollten die Batterien vorher entfernt werden.

Der Betrieb drahtloser Geräte im Flugzeug wird von vielen Fluggesellschaften verboten, um eine Störung der Kommunikationssysteme zu verhindern. Nehmen Sie vor dem Betreten eines Flugzeugs die Batterie aus der Empfängereinheit, um einem versehentlichen Einschalten vorzubeugen.

#### Sicherheit von Lichtwellenleitern

Das XM-System enthält Lichtwellenleiter. Im unwahrscheinlichen Fall, dass der flexible Stahlschlauch eingeschnitten oder abgetrennt wird, können Lichtwellenleitersplitter entstehen.



Lichtwellenleitersplitter können sehr klein und überaus scharf sein. Sollte sich ein Lichtwellenleitersplitter in der Haut festsetzen, ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Bei Beschädigung der Lichtwellenleiter sollte folgendes Verfahren angewendet werden (achten Sie auf etwaige Splitter der ungebundenen Lichtwellenleiter, die eine Gefahr darstellen können):

- Schalten Sie das XM-System sofort ab.
- Tragen Sie bei der Handhabung beschädigter oder freiliegender Lichtwellenleiter eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe,
- Nehmen Sie das XM-System vorsichtig von der Maschine ab und verwenden Sie zur Verpackung einen geeigneten dickwandigen Karton, der außen deutlich wie folgt gekennzeichnet sein soll: "Vorsicht: Freiliegende Lichtwellenleiter, mit Vorsicht handhaben".
- Senden Sie die Einheit an Ihre Renishaw-Niederlassung zurück.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Lichtwellenleiter der Lasereinheit zu reparieren oder auszubauen.

HINWEIS: Lichtwellenleitersplitter sind auf Röntgenbildern unsichtbar.





# Grundlagen der Messung

## XM Lasermesssystem für mehrere Achsen

Das XM Lasermesssystem für mehrere Achsen ist ein System, das sechs Freiheitsgrade messen kann:

- Entlang einer Linearachse
- In jeder Orientierung
- Mit nur einem Messaufbau

#### Die gemessenen Fehler sind:

- Lineare Positionierung der Achse
- Rotation in der vertikalen Ebene (Nickwinkel)
- Rotation in der horizontalen Ebene (Gierwinkel)
- · Geradheitsabweichung in der vertikalen Ebene
- Geradheitsabweichung in der horizontalen Ebene
- Rollwinkel um die lineare Verfahrachse



Hardware

Betrieb

Diagnose

Spezifikationen





Das XM-System verwendet drei Laserstrahlen (1, 2 und 3) zur Messung der Positions-, Nick- und Gierwinkelfehler mithilfe von Interferometrie. Der Leuchtdioden (LED)-Strahl (4) wird für Geradheits- und Rollwinkelmessungen verwendet.

Nachfolgend ist das Grundkonzept der Messungen erläutert:



#### Merkmal-Winkel

Die drei interferometrischen Strahlen ermöglichen eine lineare Messung des Abstands zwischen Strahleinheit und Empfänger. Da der Abstand zwischen diesen Strahlen bekannt ist, können die Winkelfehler von Nick- und Gierwinkel vom System ermittelt werden.



#### **Position**

Durch Nick- und Gierwinkelmessungen wird die Positionsabweichung aufgrund der Kombination der Strahlen 1, 2 und 3 bestimmt, um die Positionsabweichung an der Position von Strahl 4 zu berechnen. Der vierte Strahl (Diodenquelle) wird zur Messung von Geradheit und Rollwinkel verwendet.




#### Geradheitsmessung

Der vertikale und horizontale Geradheitsfehler wird mithilfe eines Positionssensors im Empfänger gemessen und über drahtlose Kommunikation an die Lasereinheit zurückübertragen.



#### Rollwinkel

Die Rollwinkelmessung wird optisch mithilfe eines Rollwinkeldetektors im Empfänger durchgeführt. Rollwinkelmessungen sind absolut zwischen der Strahleinheit und dem Empfänger.

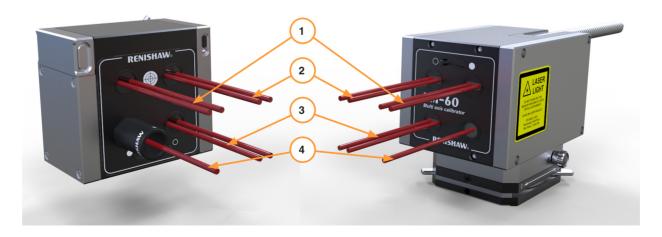







1	Laser-/Strahleinheit
2	Empfänger
3	Magnetfuß
4	4 M8-Stützen
5	90-Grad-Halterung


6	3 Li-Polymer-Batterien 3,7 V
	Ladestation
	2 Klemmblöcke
	Strahlaufsatz
10	Libelle

11	3 Kabelklemmen
12	Strahlabdeckung (weitere Informationen zu Drehwinkel-Messanwendungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des <i>XR20</i> <i>Drehwinkelmessgeräts</i> (Renishaw Artikel-Nr. F-9950-0400)





# Systemkomponenten

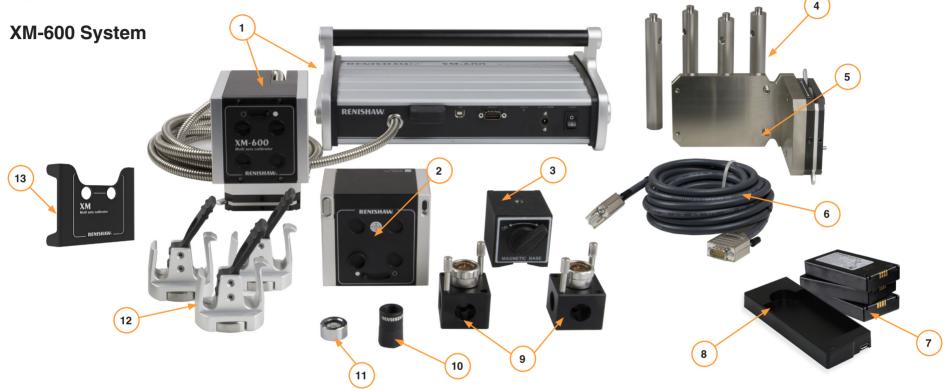

1	Laser-/Strahleinheit
2	Empfänger
3	Magnetfuß
4	4 M8-Stützen
5	90-Grad-Halterung

6	PICS-Kabel
7	3 Li-Polymer-Batterien 3,7 V
8	Ladestation
9	2 Klemmblöcke
10	Strahlaufsatz

11	Libelle
12	3 Kabelklemmen
13	Strahlabdeckung (weitere Informationen zu Drehwinkel-Messanwendungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des <i>XR20</i> <i>Drehwinkelmessgeräts</i> (Renishaw Artikel-Nr. F-9950-0400)



## Laser-/Strahleinheit

Die Lasereinheit enthält eine Helium-Neon (HeNe)-Laserröhre, die Laserstrahlen über Lichtwellenleiter an die Strahleinheit liefert. Außerdem enthält die Lasereinheit Signalverarbeitungselektronik.

Der Laserstrahl wird in der Strahleinheit für Linear- und Winkelmessungen dreigeteilt. Die Einheit enthält auch eine Diodenstrahlquelle für Rollwinkelund Geradheitsmessungen.



	Modul für drahtlose Kommunikation
	USB-Anschluss
	PICS Kabel (nur XM-600)
	Systemstatus-LED
	Netzanschluss
6	Ein-/Aus-Netzschalter

7	Optikverschluss für die Lasersicherheit
8	Sicherheitsstift für Magnethalterung (verhindert versehentlichen Magnetbetrieb)
9	Hebel für Haftmagnet ein/aus
10	Kippwinkel-Einstellvorrichtung
11	Gierwinkel-Einstellvorrichtung





**Betrieb** 



Strahlaufsatz

Rollwinkel-Einstellvorrichtung



# **Empfänger**

Der Empfänger enthält drei Retroreflektoren für die interferometrischen Laserstrahlen. Außerdem beinhaltet er einen Geradheits- und Rollwinkelsensor für den Diodenstrahl. Daten von diesem Sensor werden mittels drahtloser Kommunikation an die Lasereinheit übertragen.



Der Strahlaufsatz wird an der Rollwinkel-Strahlöffnung durch einfaches Aufstecken angebracht.



## **Softwarepaket CARTO**

Das XM-60 System wird in Verbindung mit dem Softwarepaket CARTO verwendet. Dieses besteht aus drei Anwendungen; Capture zur Erfassung von Laserinterferometriedaten, Explore für leistungsfähige Analysen und Compensate für halbautomatische Fehlerkorrekturen.

#### www.renishaw.de/carto





HINWEIS: In Verbindung mit einem KMG, das mit dem UCC System von Renishaw ausgestattet ist, unterstützt das XM-600 Lasermesssystem eine zusätzliche Funktionalität. Der Zugriff auf diese Funktionalität erfolgt über UCC Assist, das Teil von UCC Suite ist – einem Softwarepaket für KMG-Steuerungen. Das XM-600 wird ab UCC Suite V5.4 unterstützt.

UCC Assist bietet zusätzliche Funktionen speziell für das XM-600 und enthält unterstützende Informationen zum Einsatz des XM-600 bei der Kalibrierung eines KMG mit UCC-Steuerung.





## **XC-80 Umweltkompensationseinheit**

Die spezifizierte Genauigkeit des XM-Systems bei interferometrischen Messungen gilt nur bei Verwendung mit einer kalibrierten XC-80 Umweltkompensationseinheit.

Veränderungen von Lufttemperatur, Luftdruck und relativer Luftfeuchte wirken sich auf die Wellenlänge des Laserlichts und damit auch auf die Messwerte aus.

Die XC-80 Umweltkompensationseinheit und die zugehörigen Sensoren messen die Umgebungsbedingungen mit höchster Präzision und kompensieren Veränderungen von Lufttemperatur, Luftdruck und relativer Luftfeuchte, die sich auf die Wellenlänge des Laserstrahls auswirken.

**HINWEIS:** Ausführliche Informationen zu Betrieb und Spezifikationen der XC-80 finden Sie in der Bedienungsanleitung zur *XC-80 Umweltkompensationseinheit* (Renishaw Artikel-Nr. F-9908-0294).







# **Montage-Kit**

Optional ist ein Montage-Kit erhältlich. Es bietet dem Benutzer flexiblere Montagemöglichkeiten, insbesondere, wenn eine magnetische Oberfläche zur Verfügung steht. Typische Anwendungen des Montage-Kits:

- Überhängende Montage der XM Strahleinheit, um Messungen über den gesamten Verfahrweg einer Achse zu ermöglichen.
- Befestigung der Strahleinheit im Spannfutter einer Drehmaschine oder Fräs-/Drehmaschine (siehe Anhang D)



	450 mm Profil 350 mm Profil 250 mm Profil 200 mm Profil 150 mm Profil	
	8 Profilverbinder	
	5 Magnete	
	2 Profilausrichthilfen	
	Drehmaschinenadapter	
	Montageplatte aus Stahl	
7	3 Sechskant- Schraubendreher	





## Sonstige Zubehör zur Verwendung auf KMGs

Für den flexiblen Einsatz eines XM-Systems ist zusätzliches Zubehör erhältlich (siehe Anhang E).

## Schwenk-/Neigungsadapter

- Die Strahleinheit anheben. Dies kann hilfreich sein, wenn der Achsenverfahrweg der Maschine andernfalls nicht ausreicht, um den Empfänger an die gewünschte Position zu bewegen.
- Sie können den Schwenk- und Neigungsadapter verwenden, wenn keine geeigneten Montageflächen (parallel oder rechtwinklig zur Verfahrrichtung der Maschine) vorhanden sind.
- Schneller Wechsel der Strahleinheit zwischen horizontaler und vertikaler Ausrichtung.



## Adapterplatte für KMG-Tisch

- Dient als Träger für die Strahleinheit, wenn keine passende Magnetoberfläche an der Maschine verfügbar ist (kompatibel mit Gewinden bis M12).
- Überhängende Montage der XM Strahleinheit, um Messungen über den gesamten Verfahrweg einer Achse zu ermöglichen.



## Montageplatte aus Stahl

 Bietet eine wiederholgenaue, magnetische Montageposition für die XM-60 Strahleinheit und den 90-Grad-Montagewinkel, z. B. als Platte auf einer Verlängerung, am Schwenkund Neigungsadapter oder an einem kundenspezifischen Montageadapter.



## **Optik-Montage-Set**

- Verwenden Sie das Optik-Montage-Set, wenn keine geeignete Möglichkeit für die magnetische Montage des Empfängers vorhanden ist.
- Bietet eine leichte Montagelösung für den XM-60 Empfänger.
- Schnelle und bequeme Montage des XM Empfängers auf der Pinole des KMGs anstelle eines Renishaw Messkopfs.



Spezifikationen





## Messaufbau


## Voraussetzungen zur Messung

#### Lichtinterferenz

Außenlicht kann Fehler bei der Rollwinkelmessung verursachen.

Um die Auswirkung von Lichtinterferenzen zu minimieren, sollte der Benutzer:

- Immer den Strahlaufsatz verwenden
- Die Maschinenbeleuchtung ausschalten
- Außenbeleuchtung minimieren

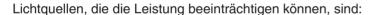

- Sonnenlicht
- Blitzkennleuchten
- Schweißen
- LED- und fluoreszierende Raumbeleuchtung

Die Leistung kann durch ungewöhnliche Veränderungen der vorgenannten Lichtquellen beeinträchtigt werden. Lichteinwirkung und -reflexionen müssen über den gesamten Bereich der zu prüfenden Achse berücksichtigt werden.

Die CARTO Software erlaubt dem Benutzer eine Umgebungslichtkontrolle. Weitere Informationen erhalten Sie in der *CARTO Capture* Bedienungsanleitung (Renishaw Art. Nr. F-9930-1007).













## Voraussetzungen zur Messung

## Thermische Stabilisierung

Zur Erfüllung der angegebenen Spezifikationen muss das XM-System thermisch stabil sein.

Thermische Stabilität wird 45 Minuten nach dem Einschalten der Laser-/ Strahleinheit und des Empfängers erreicht. Deshalb wird empfohlen, die Laser-/Strahleinheit und den Empfänger möglichst frühzeitig einzuschalten.

Der Empfänger und die Strahleinheit müssen während der Zeitdauer der thermischen Stabilisierung aus dem Koffer genommen werden und sollten mindestens 200 mm voneinander entfernt positioniert werden.

Zur Vermeidung einer thermischen De-Stabilisierung sollte eine leere Empfängerbatterie innerhalb von 30 Sekunden ersetzt werden:



**HINWEIS:** Eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung kann beim Umsetzen des XM-Systems von einer Maschine zur nächsten verwendet werden.

Spezifikationen





#### **Mechanischer Aufbau**

- Zur Erfassung von Bezugsmessungen zwischen dem Werkzeug und dem Werkstück muss die Strahleinheit stets an der Struktur befestigt sein, die das Werkstück hält, beispielsweise an dem Maschinenbett oder dem Spannfutter auf einer Drehmaschine. Weitere Informationen zur Einrichtung des XM Systems finden Sie in Anhang F.
- Wenn das XM-System an einer Maschine mit beweglichem Werkstück eingesetzt wird, sollte der Schutzschlauch am Maschinenbett befestigt werden, um zu verhindern, dass er während der Maschinenbewegung: an der Strahleinheit zieht, sie verschiebt oder in Bewegung versetzt. Zu diesem Zweck enthält das Kit magnetische Kabelklemmen.



- Es kann vorkommen, dass nicht genügend Magnetkraft für eine stabile Montage der Strahleinheit zur Verfügung steht. Beispielsweise in Fällen, wenn eine überhängende Montage der Strahleinheit erforderlich ist oder das Maschinenbett nicht magnetisch ist. In diesem Fall könnten zusätzliche Montagekomponenten (wie das Kit zur Montage an Werkzeugmaschinen oder sonstiges Installationszubehör) benötigt werden.
- Im Allgemeinen gilt, je weniger Zubehör verwendet wird, desto besser ist die Messleistung des Systems. Verwenden Sie nicht mehr Montagelemente als nötig sind, um das System auf die zu messende Achse auszurichten.









## Einrichten des Systems unter Verwendung der CARTO Software

In Verbindung der dem CARTO Softwarepaket von Renishaw kann das XM-System zur Kalibrierung der meisten CNC-Maschinen eingesetzt werden.

Bei Verwendung des XM-600 Systems sind auf einigen Maschinen zusätzliche Funktionen verfügbar (wie beispielsweise einem KMG mit einer UCC-Steuerung) und eine andere Software könnte mehr Funktionalität bieten.

Anwendung	XM-60	XM-600
CNC-Werkzeug-/ Drehmaschine	CARTO Software	CARTO Software
KMG mit UCC-Steuerung	CARTO Software	UCC Assist Software
KMG ohne UCC-Steuerung	CARTO Software	Kontaktieren Sie Ihre Renishaw-Niederlassung.








# Die Messung im Überblick

Die Schritte zur Durchführung einer Messung mit dem XM-System sind:

(Durch Anklicken der Links springen Sie zum entsprechenden Abschnitt)

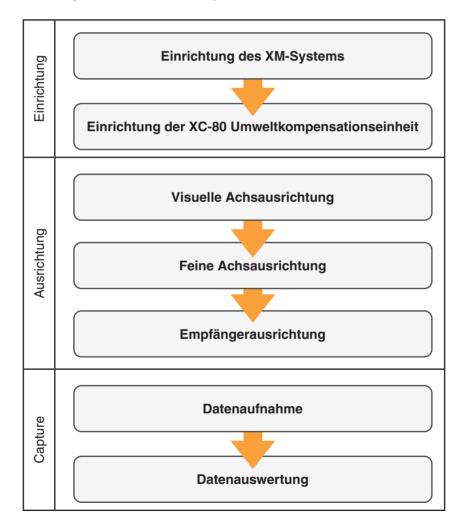






# **Einrichten des XM Systems**


Nachfolgend ist der empfohlene Arbeitsablauf zur Einrichtung des XM-Systems beschrieben:

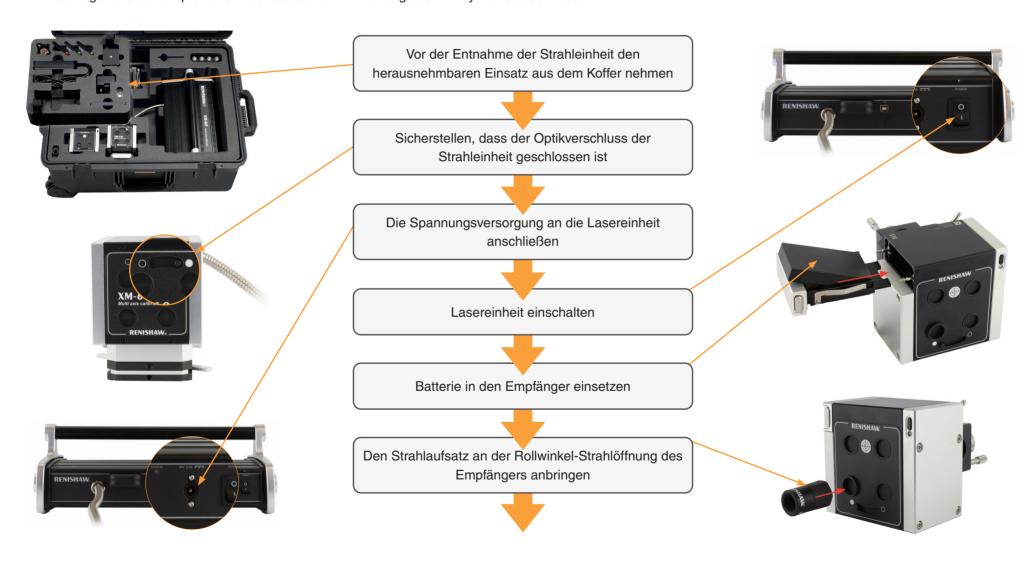





## **Einrichten des XM Systems**

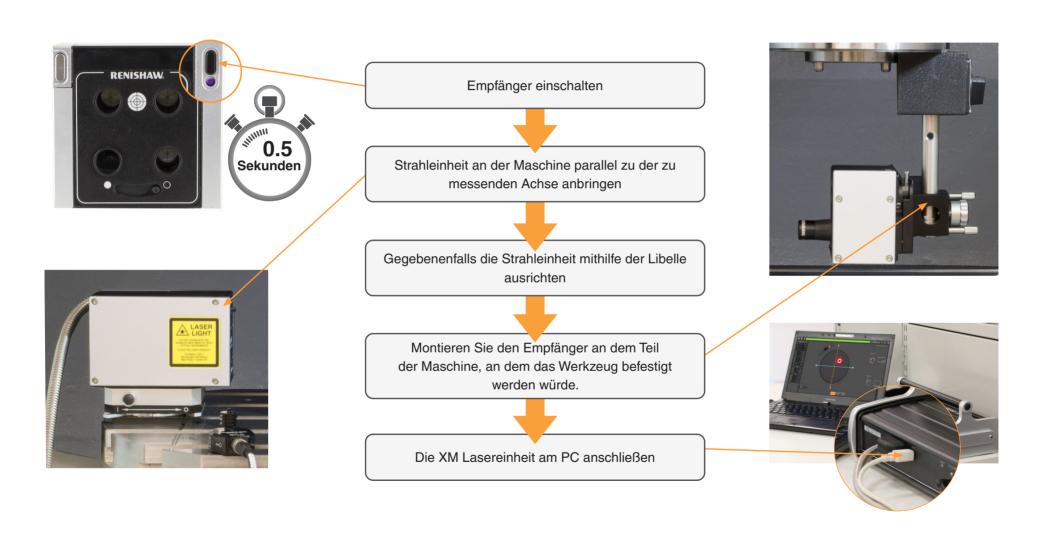






# **Einrichtung des XC-80 Systems**

Nachfolgend ist der empfohlene Arbeitsablauf zur Einrichtung der XC-80 Umweltkompensationseinheit beschrieben:

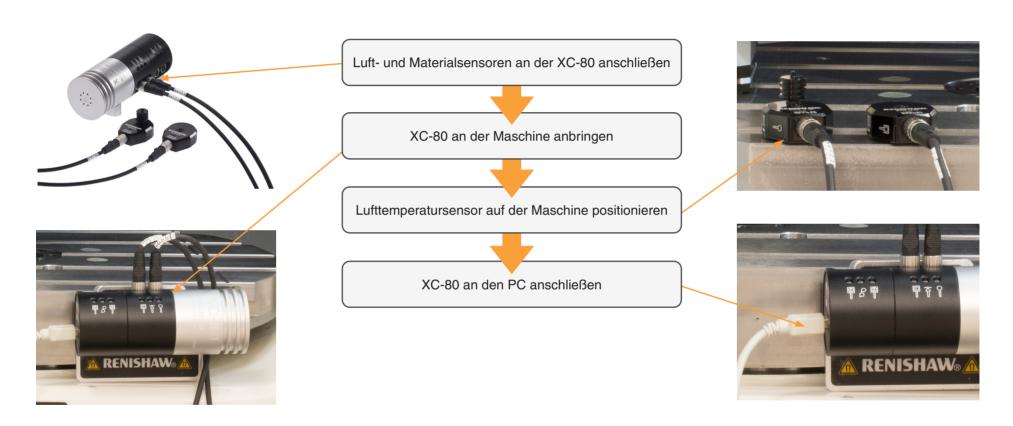


**HINWEIS:** Weitere Information zur Positionierung des Sensors finden Sie in der Bedienungsanleitung zur *XC-80 Umweltkompensationseinheit* (Renishaw Artikel-Nr. F-9908-0294).






# Grundregeln der Ausrichtung

- 1. Strahleinheit und Empfänger sind nah beieinander = Einstellung durch Verschiebung
- 2. Strahleinheit und Empfänger sind weit voneinander entfernt = Einstellung durch Rotation

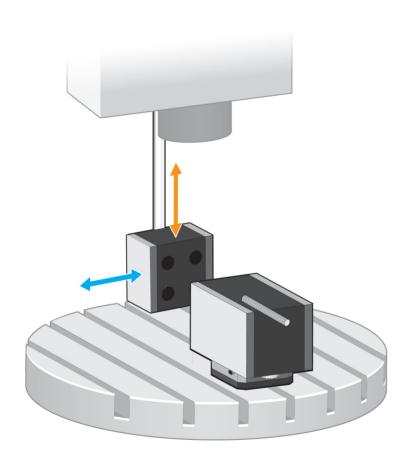

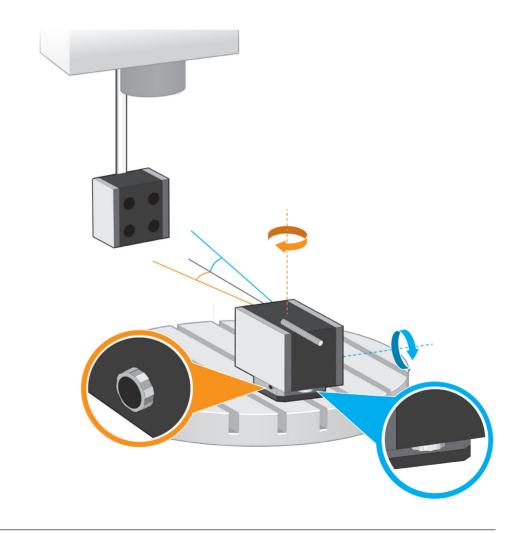






# Die Ausrichtung im Überblick

Die empfohlene Ausrichtungsreihenfolge ist folgende:

(Durch Anklicken der Links springen Sie zum entsprechenden Abschnitt)

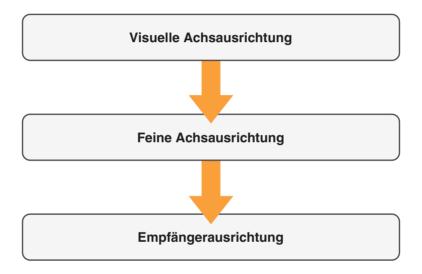






## **Visuelle Achsausrichtung**


Die visuelle Achsausrichtung erfolgt mithilfe der Zielscheibe auf der Vorderseite des Empfängers.

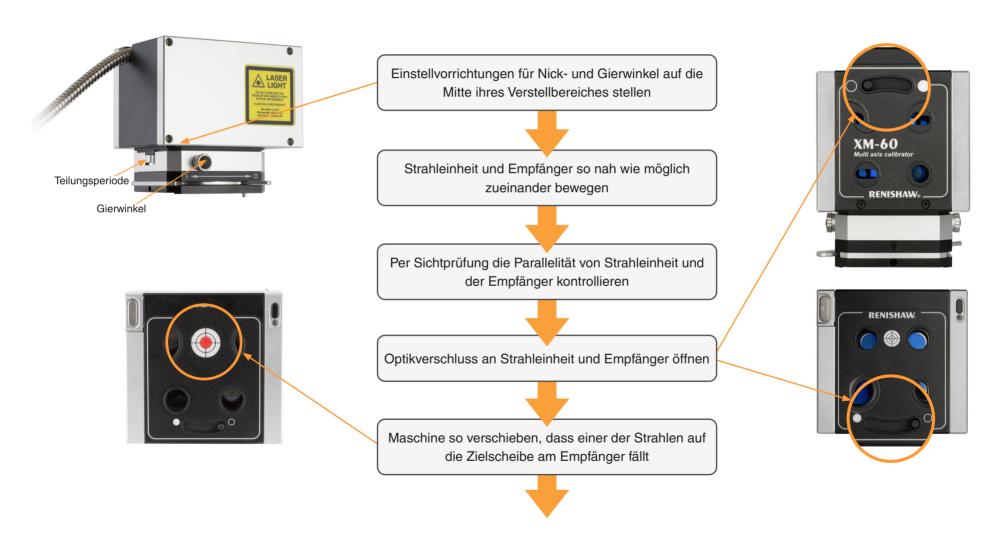




# **Visuelle Achsausrichtung**

Fahren Sie wie nachfolgend beschrieben fort, bis der Strahl während der gesamten Maschinenbewegung auf der Zielscheibe bleibt. Zum Verschieben verwenden Sie die Maschine und zur Rotationsausrichtung die Einstellvorrichtungen für Nick- und Gierwinkel.

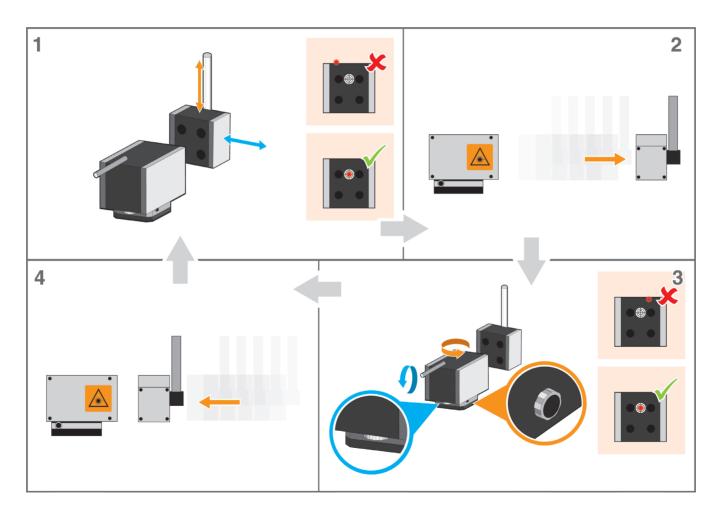





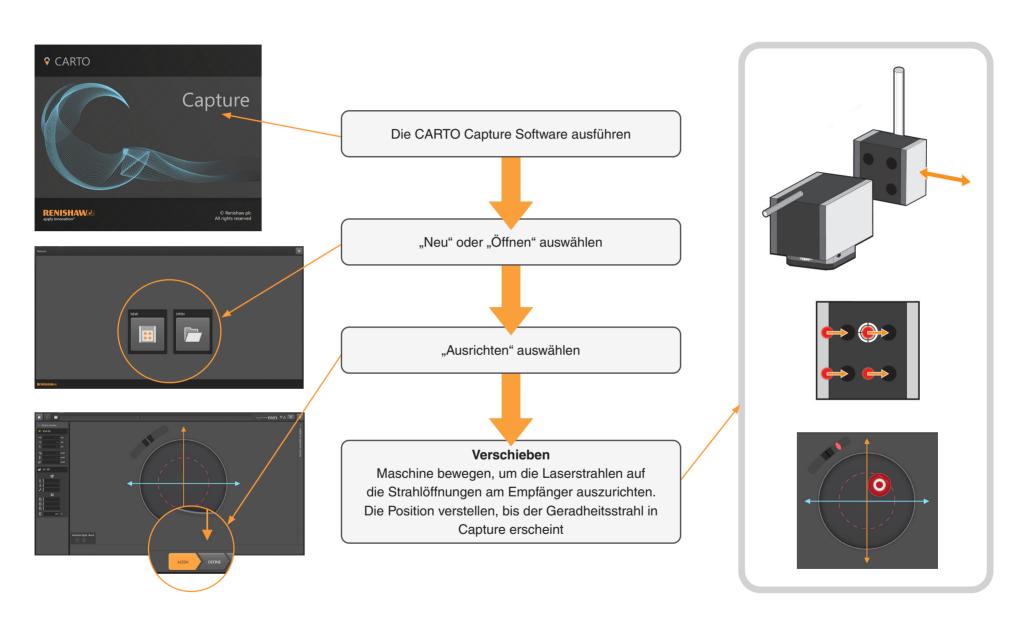






# **Feine Achsausrichtung**

Fahren Sie wie nachfolgend beschrieben fort, bis der Strahl während der Maschinenbewegung auf der Zielscheibe in der CARTO Software bleibt.

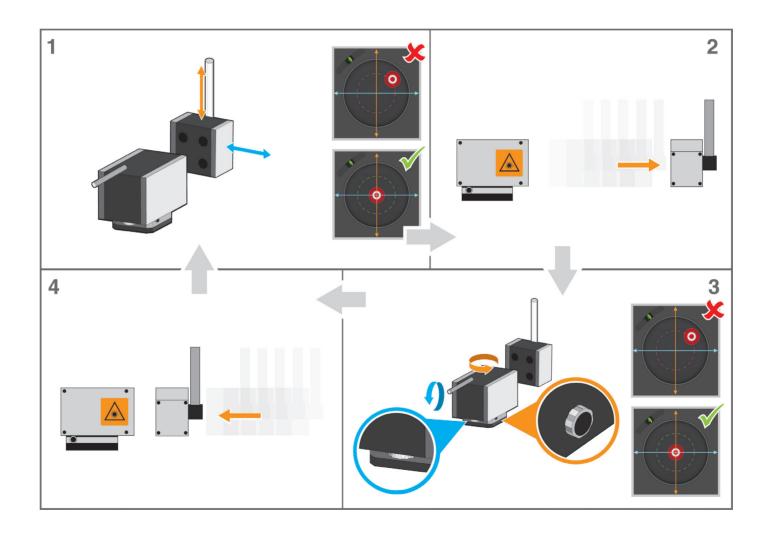






# **Feine Achsausrichtung**

## Rollwinkelausrichtung

Stellen Sie den Rollwinkel-Einstellhebel auf die Mitte der Rollwinkelanzeige.

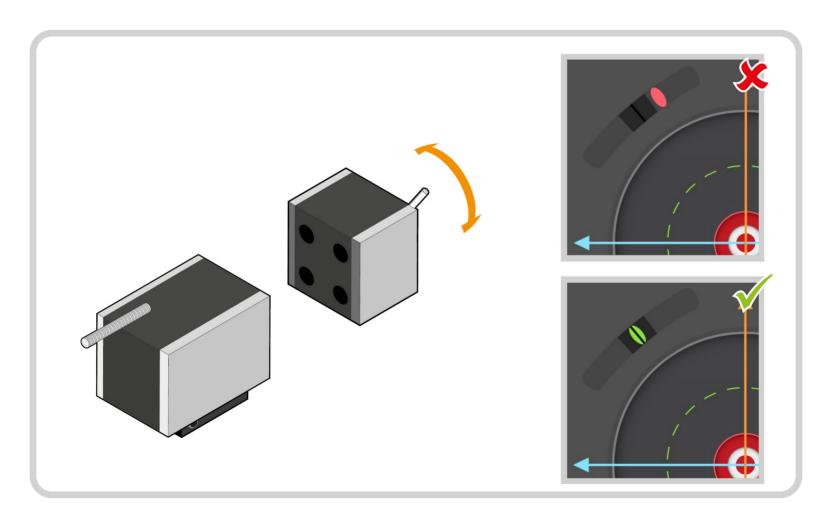






## **Empfängerausrichtung**

- Zur Aufrechterhaltung der Systemgenauigkeit müssen die Strahleinheit und der Empfänger parallel zueinander ausgerichtet sein.
- Die Software überprüft die parallele Ausrichtung bei Abschluss der feinen Achsausrichtung.
- Falls die Parallelitätstoleranz bei Auswahl von Capture nicht eingehalten wird, fordert die Software den Benutzer auf, die Montage des Empfängers zu korrigieren. Drehen Sie den Empfänger, bis der rote Rand verschwindet. Verstellen Sie nicht die Nick- und Gierwinkeleinstellung der Strahleinheit.

| Decide microtice | Section | Sect

**HINWEIS:** Möglicherweise ist eine geringfügige Verschiebung der Maschine im Anschluss an diesen Schritt erforderlich.


**HINWEIS:** Nach Abschluss der Einrichtung und vor Beginn der Datenaufnahme empfiehlt es sich, eine Umgebungslichtkontrolle durchzuführen. Weitere Informationen erhalten Sie in der *CARTO Capture* Bedienungsanleitung (Renishaw Art. Nr. F-9930-1007).

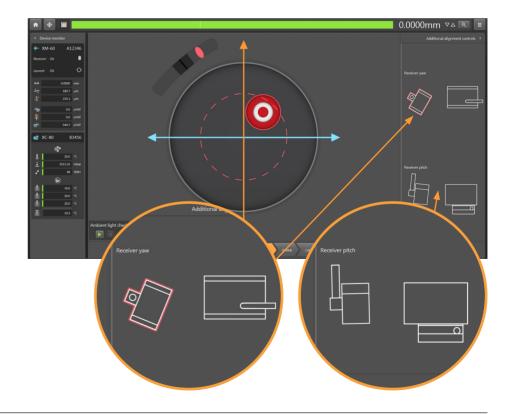





## **Datenaufnahme**

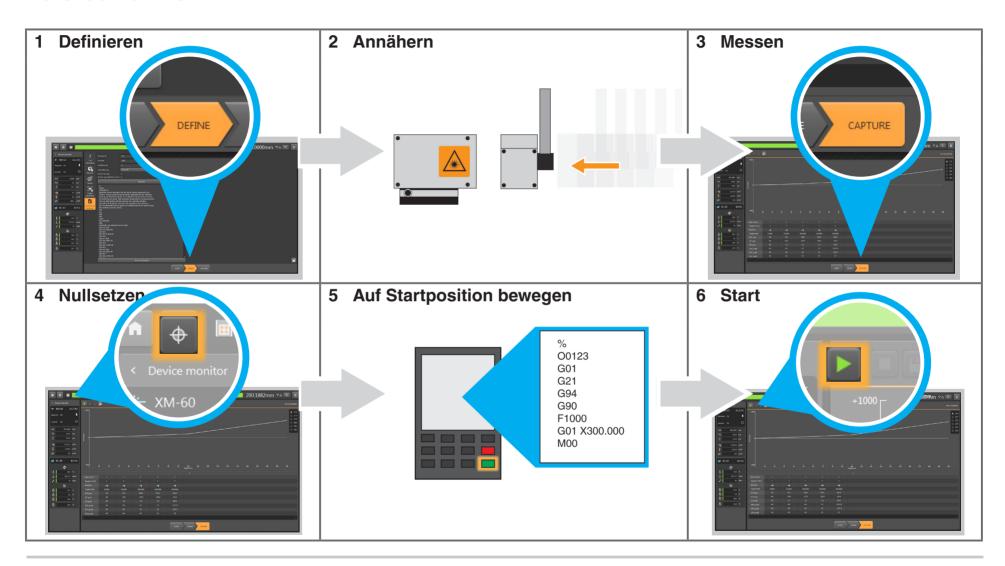

HINWEIS: Ausführliche Informationen zur Verwendung von Capture finden Sie in der CARTO Explore Bedienungsanleitung (Renishaw Artikel-Nr. F-9930-1007).

Spezifikationen





#### **Datenaufnahme**

#### Rollwinkel-Einstellung

Bei Auswahl von "Start" führt das System einen Kalibrierzyklus für die Rollwinkelerkennung zur Kompensation der jeweiligen Einrichtsituation durch.



#### Vorzeichenerkennung

Damit die Maschinenfehler mit dem korrekten Vorzeichen (+/-) gemessen werden, muss das Koordinatensystem des XM (X,Y,Z und ihre Richtungen) entsprechend dem der Maschine beschriftet werden. Nähere Informationen zur Vorzeichenerkennung sind in **Anhang C** zu finden.

Bei der Vorzeichenerkennung gibt es zwei Methoden:

- Automatisch
   Mit CARTO erstellte Teileprogramme führen Maschinenbewegungen zur
   Vorzeichenerkennung durch.
- Manuell
   Der Benutzer kann die Maschine manuell im Jogbetrieb um ±150 µm in jeder Achse bewegen, wenn er von der Software zur Durchführung der Vorzeichenerkennung aufgefordert wird.

**HINWEIS:** Benutzer können eine Achse überspringen, wenn keine drei senkrechten Achsen vorhanden sind. Weitere Informationen erhalten Sie in der *CARTO Capture* Bedienungsanleitung (Renishaw Art. Nr. F-9930-1007).

Nach Abschluss dieser Schritte beginnt das System mit der Datenaufnahme.


42





# **Datenauswertung**

Nach Abschluss der Messung wählen Sie "Auswerten", um Explore zu starten.

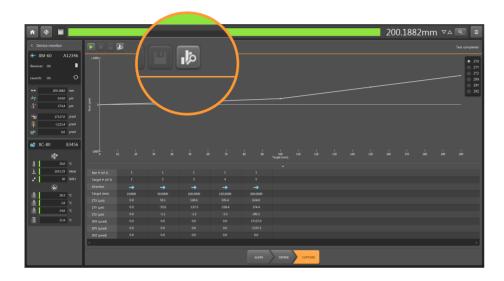

**HINWEIS:** Weitere Information zu Explore erhalten Sie in der *CARTO Explore* Bedienungsanleitung (Renishaw Artikel-Nr. F-9930-1008).





# **Diagnose und Problembehebung**

## LED an der Lasereinheit

Die LED zeigt den Status der Lasereinheit und die drahtlose Kommunikation mit dem Empfänger an.



LED-Status		Beschreibung	Maßnahmen	
Gelb blinkend		<del>-</del>	Vorwärmzyklus	Keine Maßnahme erforderlich
Grün leuchtend			Lasereinheit ist stabilisiert Empfänger nicht eingeschaltet oder drahtlose Kommunikation noch nicht hergestellt	Prüfen, dass der Empfänger eingeschaltet ist
Dauerhaft blau			Drahtlose Kommunikation ist hergestellt Software läuft nicht (nicht synchronisiert)	Capture im XM Modus öffnen
Blau blinkend	* *	* *	System betriebsbereit Die Software läuft und die Daten werden vom Empfänger übertragen	Keine Maßnahme erforderlich
Gelb leuchtend			Lasereinheit instabil	Ausrichtung von Strahleinheit/Empfänger prüfen     Bleibt das Problem bestehen, Lasereinheit aus- und wieder einschalten     Bleibt das Problem bestehen, Ihre Renishaw-Niederlassung kontaktieren
Rotes Blink- oder Dauerlicht	* *	* *	Fehler festgestellt	<ul> <li>Prüfen, ob alle vier Strahlen vorhanden sind</li> <li>Lasereinheit aus- und wieder einschalten</li> <li>Bleibt das Problem bestehen, Ihre Renishaw- Niederlassung kontaktieren</li> </ul>

Spezifikationen



# 

# LED am Empfänger

Nach Betätigung des An-/Aus-Schalters am Empfänger durchläuft die Empfänger-LED eine Startsequenz, woraufhin eine der folgenden Anzeigen erscheint:



LED-Status		Beschreibung	Maßnahmen
Gelb blinkend	* * *	Kein Rollwinkelstrahl erfasst	<ul> <li>Optikverschlüsse von Strahleinheit/Empfänger öffnen</li> <li>Ausrichtung von Strahleinheit/Empfänger prüfen</li> <li>Bleibt das Problem bestehen, Ihre Renishaw-Niederlassung kontaktieren</li> </ul>
Violettes Blinklicht	* * * *	Strahleinheit/Empfänger nicht synchronisiert und/oder kein Rollwinkelstrahl erfasst	Capture ausführen, dabei sicherstellen, dass die Optikverschlüsse von Strahleinheit/Empfänger geöffnet sind
Blau blinkend	* * * *	System ist betriebsbereit	Keine Maßnahme erforderlich
Regelmäßiges gelbes Aufblinken (1 s) gefolgt von der normalen Betriebssequenz	* * *	Batterie schwach	Die Batterie wechseln (siehe <b>Anhang A</b> )
Keine	• • • •	Batterieladung zu schwach Batteriekontakte schmutzig/beschädigt Batterie falsch eingesetzt Empfänger nicht betriebsbereit	<ul> <li>Eine vollständig geladene Batterie einsetzen</li> <li>Bleibt das Problem bestehen, Ihre Renishaw-Niederlassung kontaktieren</li> </ul>
Grün blinkend	* * * *	Gerät zur drahtlosen Kommunikation nicht betriebsbereit	Empfänger aus- und wieder einschalten     Bleibt das Problem bestehen, Ihre Renishaw-Niederlassung kontaktieren
Rotes Blink- oder Dauerlicht	* * *	Empfänger nicht betriebsbereit	Empfänger aus- und wieder einschalten     Bleibt das Problem bestehen, Ihre Renishaw-Niederlassung kontaktieren

Spezifikationen





#### **Batterieladezustands-LED**

Zum Wiederaufladen den Akku aus der Einheit entfernen und im Einschub der Ladestation einsetzen. Der Akku muss polrichtig in die Ladestation eingelegt werden.

Die Bedeutung der LED-Farben an der aktuellen Ladestation und am Vorgänger-Batterieladegerät wird nachstehend beschrieben:

Ladestation (BTA-001)		Beschreibung
Grün und gelb blinkend	* * * *	Der eingesetzte Akku wird gerade aufgeladen.
Grün leuchtend		Der Akku ist aufgeladen und kann zur weiteren Verwendung entfernt werden.
Gelb leuchtend		Fehler oder kein Akku angeschlossen.
Rot leuchtend		Batterie erkannt, aber keine externe Spannungsversorgung.

Akkuladegerät (RRC-SCC-EZP)		Beschreibung
Gelb leuchtend		Der eingesetzte Akku wird gerade aufgeladen.
Grün leuchtend		Der Akku ist aufgeladen und kann zur weiteren Verwendung entfernt werden.
Rot blinkend	* * *	Akku wird gerade geprüft.
Rot leuchtend		Fehler.





Ladestation (BTA-001)

Akkuladegerät (RRC-SCC-EZP)

**HINWEIS:** Für eine optimale Leistung sollten die Akkus unabhängig von ihrer Nutzung alle sechs Monate vollständig aufgeladen werden.

#### Akkulebensdauer

Die Betriebsdauer eines Akkus richtet sich nach vielen verschiedenen Faktoren, wie unter anderem Alter und Akkuzustand, erster Lade- und Messzyklus und -dauer. Die herausgegebene Spezifikation gilt für eine neue Batterie und Nutzung mit dem XM-60 System in einer typischen Konfiguration.

Für eine optimale Batterieleistung sollten nur vollständig geladene Batterien verwendet werden.

Eine Batterie sollte solange verwendet werden, bis die Status-LEDs am Empfänger einen niedrigen Batteriestand signalisieren. Sobald ein niedriger Batteriestand angezeigt wird, sollten die Batterie schnellstmöglich durch eine vollständig aufgeladene ersetzt werden.

HINWEIS: Akkus für den Transport bitte entfernen.





# Systemfehlerbehebung

Problem	Maßnahme	
Software ist nicht in meiner Sprache installiert	Kontrollieren, dass der Systemstandort des PCs richtig eingestellt ist	
XM System wird nicht von CARTO erkannt	<ul> <li>Sicherstellen, dass Capture im XM System-Modus läuft</li> <li>Prüfen, dass XM an den USB-Anschluss des PCs angeschlossen ist</li> <li>Einen anderen USB-Anschluss am PC ausprobieren (der Anschluss könnte beschädigt sein)</li> <li>USB-Anschlüsse trennen, XM-60/PC aus- und wieder einschalten, USB-Anschlüsse wieder verbinden</li> <li>Bleibt das Problem bestehen, Ihre Renishaw-Niederlassung kontaktieren</li> </ul>	
Ich kann das XM System nicht ausrichten	<ul> <li>Sicherstellen, dass die Optikverschlüsse an Strahleinheit/Empfänger offen sind</li> <li>Mit einem Karton als Zielscheibe kontrollieren, dass die vier Strahlen der Strahleinheit vorhanden sind Falls nicht vorhanden, XM System aus- und wieder einschalten.</li> <li>XM Ausrichtung neu starten</li> <li>Bleibt das Problem bestehen, Ihre Renishaw-Niederlassung kontaktieren</li> </ul>	
CARTO Diagnosemeldungen	Weitere Informationen erhalten Sie in der CARTO Capture Bedienungsanleitung (Renishaw Art. Nr. F-9930-1007).	







# Problembehebung bei der Messung

Problem	Mögliche Ursachen	Maßnahme
Schwankende Strahlstärke	Umgebung außerhalb des Betriebstemperaturbereiches	Sicherstellen, dass sich die Umgebung des XM zwischen 10 °C und 40 °C befindet
Schwankende Strahlstärke während Maschinenbewegung	Normales Verhalten bei erhöhter Geschwindigkeit zwischen Messpunkten     Klemmblock des Empfängers ist nicht fest	<ul> <li>Keine Maßnahme erforderlich (keine Auswirkung auf die Messleistung)</li> <li>Den Klemmblock des Empfängers festziehen</li> </ul>
Sämtliche Daten wirken verrauscht	XM System lose befestigt	Die Festigkeit der Systemmontage verbessern
Sämtliche Daten (mit Ausnahme des Rollwinkels) wirken verrauscht	Die Einheit befindet sich in einer Umgebung mit turbulenten Luftverhältnissen	Die Einheit zur Vermeidung turbulenter Luft neu positionieren oder die Luft mit einem Lüfter verwirbeln
Verrauschte Geradheitsmessung	Keine oder Kurzzeit-Mittelwertbildung verwendet	Langzeit-Mittelwertbildung in Capture auswählen
Drift (am erheblichsten bei linearen Messungen)	Das System und/oder der Aufbau sind nicht thermisch stabilisiert	<ul> <li>Eine Reihe von Messläufen vor der Datenaufnahme zur thermischen Stabilisierung der Maschinenachse durchführen</li> <li>Sicherstellen, dass die Lasereinheit/der Empfänger vor der Messung empfehlungsgemäß aufgewärmt sind (siehe Spezifikationen – Aufwärmzeit)</li> <li>Falls die Batterie des Empfängers ausgewechselt wurde, bitte die Empfehlungen zur thermischen Stabilisierung befolgen</li> <li>Eine zu häufige Handhabung der Strahleinheit/des Empfängers zur Verhinderung von Körperwärmeaustausch vermeiden</li> <li>Bei Verwendung spezialgefertigter Montageteile die Eignung kontrollieren, um eine thermische Ausdehnung zu vermeiden</li> </ul>





## Pflege und Handhabung

### **System**

- Es empfiehlt sich, das XM Messsystem im Systemkoffer aufzubewahren, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Versuchen Sie nicht, das System mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu reinigen.
- Das System darf weder Öl noch Kühlmittel ausgesetzt werden.
- Luftleitungen dürfen nicht auf das XM System gerichtet werden.
- Stoßeinwirkungen sind zu vermeiden.

#### Schutzschlauch

- Stellen Sie sicher, dass der Schutzschlauch nicht eingeklemmt, gebrochen oder gedehnt ist. Im Falle einer Beschädigung nehmen Sie auf den Abschnitt Sicherheit von Lichtwellenleitern Bezug.
- Bei Aufbewahrung im Koffer halten Sie die Strahleinheit vertikal und drehen Sie sie, damit sich der Schlauch aufwickeln kann.
- Wird die Lasereinheit während der Messung im Koffer gelassen, schließen Sie den Kofferdeckel nicht, um eine Beschädigung des Schutzschlauchs zu vermeiden.
- Befestigen Sie den Schutzschlauch mithilfe der magnetischen Kabelklemmen, um zu verhindern, dass der Schlauch an der Strahleinheit zieht und ihre Ausrichtung verändert.
  - Überprüfen Sie manuell die Bewegung der Achse über den gesamten Messbereich, bevor Sie eine Messung ausführen.
- Halten Sie die Laser- oder Strahleinheit niemals am Schutzschlauch.

## **Optiken**

#### Reinigung der Optiken als letzter Ausweg

Zum Erhalt der Systemleistung müssen die Optiken des XM durch Befolgung bewährter Handhabungspraktiken sauber gehalten werden:

- Schließen Sie die Optikverschlüsse an Empfänger und Strahleinheit bei Nichtgebrauch.
- Berühren Sie nicht die optischen Oberflächen.
- Vermeiden Sie möglichst eine Verwendung in kontaminierter Atmosphäre.

#### Reinigungsempfehlungen

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Lösungsmittel zur Reinigung der Optiken: Brennspiritus und IPA mit optischer Qualität (Brennspiritus ist gegenüber IPA vorzuziehen).
- Nur mit einem nicht scheuernden Linsentuch oder einem faserfreien, um ein Wattestäbchen gewickelten Tuch abwischen (nicht das Wattestäbchen direkt zur Reinigung der Optik verwenden, da die Verunreinigung hierdurch verstärkt werden kann).
- Optiken schonend reinigen. Niemals fest reiben, da hierdurch die Beschichtungen beschädigt werden könnten.

Bei Nichtbefolgung dieser Empfehlungen können Schäden an den Beschichtungen und Glaselementen der Optik entstehen.







# Systemspezifikationen

XM System		
Strahlquelle	HeNe-Laser und lichtemittierende Diode (LED) (Klasse 2M)	
Strahlleistung (Maximalleistung)	< 1 mW (Summe von vier Strahlen)	
Betriebsart	Dauerstrich (HeNe) Gepulst (LED)	
Nominaler Laserstrahldurchmesser	3 mm	
Wellenlängen im Vakuum	633 nm und 655 nm nominal	
Empfohlene Frist zur Nachkalibrierung	2 Jahre bei typischer Nutzung	
Aufwärmzeit (gemessen ab Einschaltung von Empfänger und Lasereinheit)	45 Minuten 15 Minuten Vorwärmzeit der Laserröhre 30 Minuten Reduzierung der thermischen Drift	
Eingangsstromanschluss	Innenader = 24 V Außenader = 0 V	
Maximale Geschwindigkeit	1 m/s	

nose Spezifikationen





## **Spezifikationen**

Position	
Messlänge	0 m bis 8 m
Messbereich	0 m bis 8 m
Genauigkeit	±0,5 µm/m (mit Kompensation der Umgebungseinflüsse)
Auflösung	1 nm

Winkel (Nich- und Gierwinkel)		
Messlänge	0 m bis 8 m	
Messbereich	±500 μrad	
Genauigkeit	±0,004A ±(0,5 + 0,11M) μrad	
Auflösung	0,03 μrad	

A = angezeigter FehlermesswertM = gemessener Abstand in Metern

\* Die CARTO Funktion "Daten aneinanderfügen" unterstützt genaue Messwerte für alle sechs Freiheitsgrade über 6 Meter hinaus.

**HINWEIS:** Die Genauigkeitswerte sind mit einer statistischen Sicherheit von 95% (k=2) angegeben. Fehler, die im Zusammenhang mit der Normalisierung der Messwerte auf eine Materialtemperatur von 20 °C entstehen, sind darin nicht berücksichtigt.

Geradheitsmessung*		
Messlänge	0 m bis 6 m	
Messbereich	±50 μm ±250 μm	
Genauigkeit	±0,01A ±1 μm ±0.01A ±1.5 μm	
Auflösung	0,25 μm	

Rollwinkel*	
Messlänge	0 m bis 4 m 4 m bis 6 m
Messbereich	±500 μrad
Genauigkeit	0 m bis 4 m: ±0,01A ±6,3 μrad 4 m bis 6 m: ±0,01A ±10,0 μrad
Auflösung	0,12 μrad

Alle Spezifikationen setzen die Verwendung der XC-80 Umweltkompensationseinheit voraus, in einer Umgebung mit Temperaturschwankungen von weniger als 1 °C und einer Änderungsrate, die 1 °C über einen 20-minütigen Zeitraum nicht überschreitet (0,05 °C/min).

Spezifikationen lassen die Auswirkung von Luftturbulenzen unberücksichtigt (Messergebnisse bei 4 m erhält man beispielsweise durch die Mittelwertbildung aus mehreren Datensätzen).

Bei der Roll- und Geradheitsspezifikation wird ein Mittelwert über 1 Sekunde angenommen.





# **Betriebs- und Lagerumgebung**

Betriebsumgebung			
Druck	600 mbar bis 1150 mbar	Normal atmosphärisch	
Relative Luftfeuchtigkeit	0% bis 95% RH	Nicht kondensierend	
Temperatur	10 °C bis 40 °C		

Lagerumgebung		
Druck	550 mbar bis 1200 mbar	Normal atmosphärisch
Relative Luftfeuchtigkeit	0% bis 95% RH	Nicht kondensierend
Temperatur	-20 °C bis 70 °C	





## **Drahtlose Kommunikation**


Drahtloses Kommunikationsgerät der Klasse 1		
Ausgangsleistung	0 dBm nominal; +6 dBm max.	
Frequenzband	2,402 GHz bis 2,480 GHz	
Kommunikationsreichweite 12 m typischer Betrieb		

## PICS Kabel (nur XM-600)


Das XM-600 enthält einen Synchronisierungsausgang, der Kompatibilität mit dem PICS Interface aller KMG-Steuerungen der UCC Baureihe von Renishaw bietet. Das PICS Signal des XM-600 ist ein geschützter, isolierter, offener Kollektorausgang. Der Anschluss an die Strahleinheit besteht aus einem 9-pol. SUB-D-Miniaturstecker.

Dieser Stecker hat folgende Verbindungen:

PIN-Nummer	Funktion
5	Kollektor
9	Sender
Alle anderen	Keine Verbindung

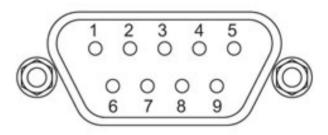

9-pol. SUB-D-Miniaturstecker, anschlussseitige Ansicht

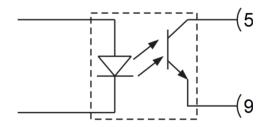

Darstellung der integrierten Verbindungen des PICS Ausgangs

Spezifikationen





# Akku, Ladestation, Spannungsversorgung und Kabel



HINWEIS: Um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, bitte nur die mitgelieferte USB-Spannungsversorgung und USB-Kabel mit der richtigen Nennleistung (siehe Spezifikationen) verwenden.

USB-Spannungsversorgung und USB-Kabel (A-B und Mikro-USB) sind als Ersatzteile bei Renishaw erhältlich.



#### Wiederaufladbarer Akku

Technische Daten		
Akkutyp	Varta EasyPack XL Art. Nr. 56456 702 099 (wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku), 3,7 V 2400	MSDS Ref.
Arratyp	mAh 8,9 Wh	LPP 503562 S
Nennspannung	nung 3,7 VDC	
Akkulebensdauer Akkulaufzeit 3 Stunden bei typischer Nutzung (bei neuen Akkus)		

#### Ladestation

Mikro-USB-Kabel (Netzkabel)	
USB2 geschirmt	Höhere Geschwindigkeit
Messsystemanalyse (Gauge AWG)	30 AWG (für Daten) 20 AWG (für Speisung)

"Plug and Go"-USB-Anschluss (Spannungsversorgung)		
Standard-Ausgangsstecker	USB A	
Mindeststrom	2A	
Ausgangsspannung	5 V	
Zugelassene Ausgangsleistung	10 W	
Zugelassene Eingangsspannung	100 bis 240 V AC	







## Ladestation

Technische Daten			
Eingangsspannung	5 V nom.	Ausgangsspannung	4,2 VDC Toleranz: ±1% max.
Eingangsstrom	2 A nom.	Ausgangsstrom	max. 1 A Toleranz: ±10% max. bei 1,00 A
Eingangsspannung	10,00 W	Schutz des Ausgangsstroms	Kurzschluss, zu niedrige/hohe Akkutemperatur, überhitztes Ladegerät, Zeitschalter des Ladegeräts
Ladedauer	3 Stunden Nennwer	t	
Sicherheit und EMV  (In Verbindung mit der inbegriffenen externen AC/DC Spannungsversorgung und USB-Kabel)	Europa International Europa Kanada	EN 62368-1 (CE) IEC 62368-1 (CB) EN 61326-1:2021 (Strahlungsemissionen Störfestigkeit gegen Str ICES-003 2017 Abschr (Einrichtungen der Infor (einschließlich digitaler und Messverfahren) 47 CFR Part 15 B Elektrische Mess-, Stet Laborgeräte – EMV-Ant Allgemeine Anforderung	ahlung) nitt 5 rmationstechnik Geräte) Grenzwerte uer-, Regel- und forderungen – Teil 1:

Umgebungsbezogene Produktspezifikationen		
Kühlung	Konvektionsgekühlt	
Temperatur	Betrieb: 0 °C bis 40 °C Lagerung: -20 °C bis 80 °C	
Druck und Höhe	Betrieb: 1060 hPa bis 795 hPa (-382 m bis 2000 m) Lagerung: 1060 hPa bis 572 hPA (-382 m bis 4570 m)	
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% rH, nicht kondensierend	

Allgemeine Produktspezifikationen		
Anzeige	Mehrfarbige LED (grün, rot, orange) (siehe Batterieladezustands-LED für nähere Informationen)	
Batterietypen	Standardbatterie Varta EasyPack EZPack XL	
Nachhaltige Beschaffung	RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU WEEE 2012/19/EU Chinesische RoHS	
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% rH, nicht kondensierend	

Spezifikationen





## **Externe AC/DC Spannungsversorgung**



HINWEIS: Bitte nur die mit dem XM Kit mitgelieferte Spannungsversorgung und Netzkabel verwenden. Verwenden Sie keine andere Spannungsversorgungen oder Netzkabel, ohne vorher die ausdrückliche Genehmigung von Renishaw einzuholen.

Technische Daten				
Eingangsspannung	100 V bis 240 V	Ausg	angsspannung	24 V
Eingangsfrequenz	47–63 Hz	Ausg	angsleistung	72 W
Eingangsstrom	-1,5 A	Ausg	angsstrom	3A
Bereitschaftmodus	Leerlauf < 0,10 W		tz des angsstroms	Überstrom, Kurzschluss
Sicherheit und EMV	Europa International USA und Canada Mexiko Australien und Neuse Korea China Japan Großbritannien	eeland	CE CB cULus / cETlus NOM RCM / SAA KC CCC PSE UKCA EN (IEC) 62368	s-1:2014+A11:2017

Umgebungsbezogene Produktspezifikationen		
Temperatur	Betrieb: 0 °C bis 40 °C	Lagerung: -20 °C bis 80 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 10% bis 90% rH, nicl Lagerung: 5% bis 95% rH, nic	
Höhe ü.NN.	Betrieb: <2000 m	Lagerung: <2000 m

Allgemeine Produktspezifikationen		
Leistungsfähigkeit	Energieeffizienzniveau VI nach kalifornischem Recht	
Netz-/Lastregelung	±1 % / ±5 %	
Welligkeit und Rauschen	200,00 mV (p-p)	

## Datenkabel (XM-60)

USB (A-B) Kabel	
USB2 geschirmt	Maximale oder hohe Geschwindigkeit
Für Kabellängen unter 3 m	28 AWG/2C (für Daten) 24 AWG/2C (für Speisung)
Für Kabellängen über 3 m	28 AWG/2C (für Daten) 20 AWG/2C (für Speisung)

#### **PC Mindestanforderungen**

Informationen zu den PC-Minimalanforderungen finden Sie unter **www.renishaw.com/lasercalsoftware** 






## **Maße und Gewichte**

Gewicht (ungefähr)	
XM System	6,2 kg (komplettes System im Koffer ohne optionale XC-80 Kompensationseinheit: 23 kg)
Laser	3,7 kg
Strahleinheit	1,9 kg
Empfänger	0,6 kg
Akkuladestation	21 g (ohne Netzteil)

Abmessungen (Ladestation)	
Gehäusemaße (L x B xH)	102,3 x 42,3 x 12,5 mm

# Lasereinheit

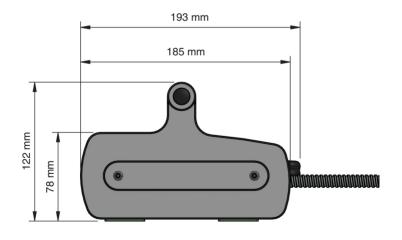










# Strahleinheit

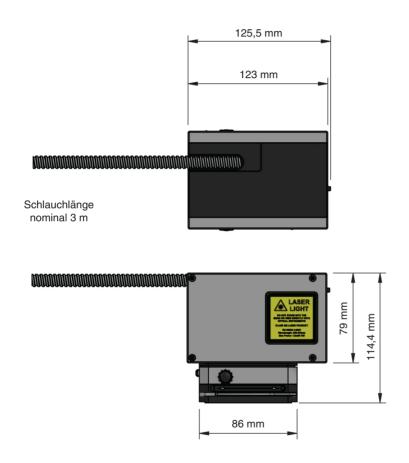

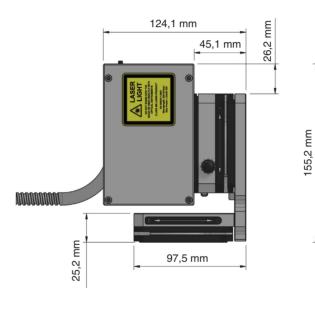


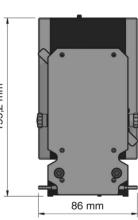






# Empfängereinheit

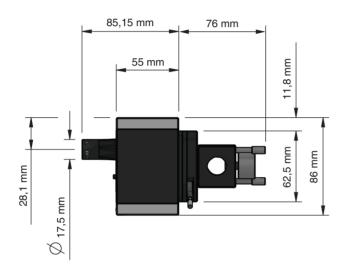

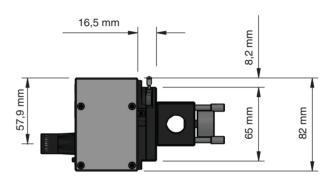





# **Anhang A**


# Wechsel der Empfängerbatterie

Wechseln Sie die Batterie folgendermaßen:







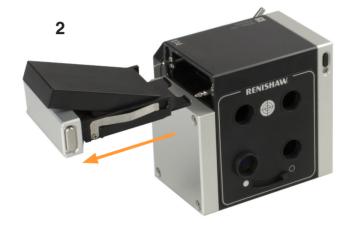








# **Anhang B**

## Verwendung der 90-Grad-Halterung

Die 90-Grad-Halterung lässt sich in zwei Ausrichtungen (normal und nach unten gerichtet) montieren. Bei Ausrichtung nach unten kann die Strahleinheit von der Seite des Werkzeugmaschinenbettes angebracht werden, um die Länge der messbaren Achse zu maximieren.

Bei Verwendung der 90-Grad-Halterung muss der Benutzer die Seitenfläche der Halterung einstellen, um sicherzustellen, dass sie parallel zur Verfahrachse verläuft (beispielsweise bei Messung von Z auf einem vertikalen Bearbeitungszentrum stellen Sie eine der Flächen der 90-Grad-Halterung auf die X- oder Y-Achse der Maschine ein).

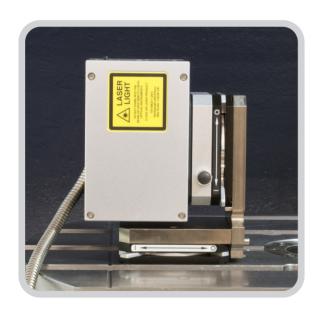





Standardausrichtung

Ausrichtung nach unten

Einstellung der Seitenfläche der Halterung





# **Anhang C**


## Vorzeichenerkennung


Das XM System besitzt sechs Messkanäle:

- 3 Kanäle (T1,T2 und T3) entsprechen Verschiebungen (Position und Geradheit)
- 3 Kanäle (R1, R2 und R3) entsprechen Rotationen um T1, T2 und T3

Die Vorzeichenerkennung umfasst folgende Abläufe:

- Zuordnung der Achsen T1, T2 und T3 des XM zu den Linearachsen der Maschine
- Bestimmung des Vorzeichens (+/-) für die T1, T2 und T3 Messungen
- Bestimmung des Vorzeichens (+/-) für die R1, R2 und R3 Messungen

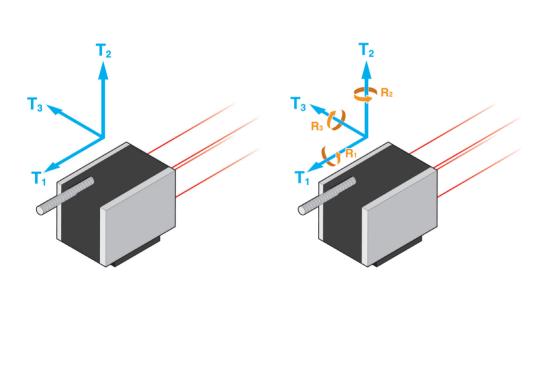

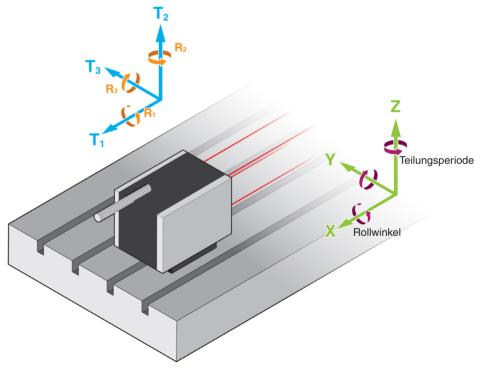





# **Anhang D**

# Bewährte Methoden für das Kit zur Montage an einer Werkzeugmaschine

**Betrieb** 

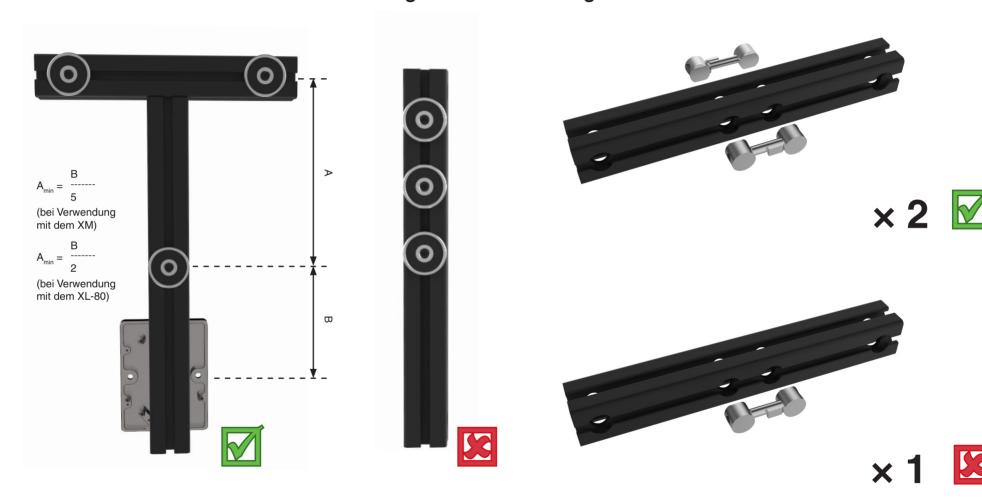

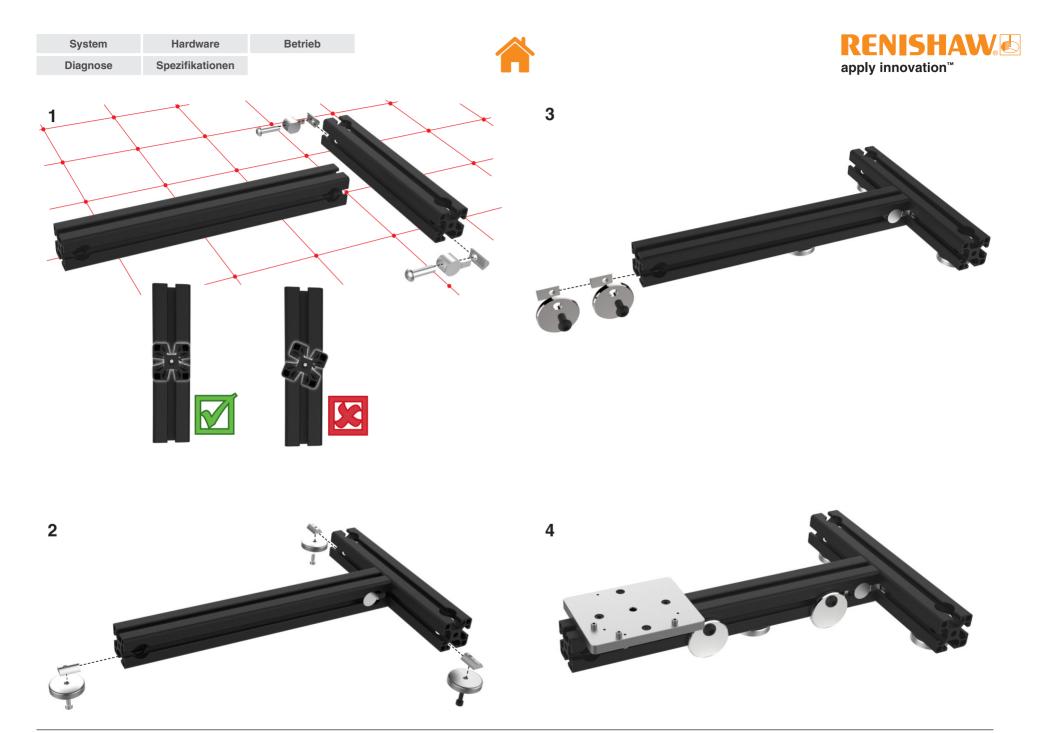

System Diagnose

Hardware

Betrieb

Spezifikationen







System Diagnose Hardware Spezifikationen Betri

Betrieb













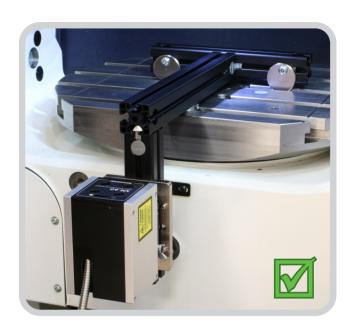

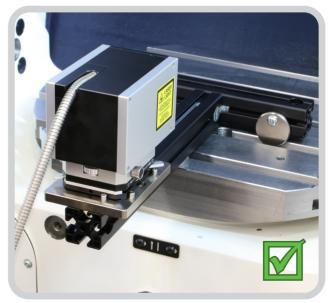

System

Hardware

Betrieb

Diagnose

Spezifikationen

















# **Anhang E**

# Beispiele für die Installation des XM-600 Systems an einem KMG














Spezifikationen







## **Anhang F**

## Geradheitsmessung

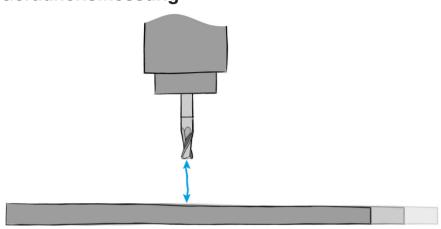

Stellen Sie sich ein Werkzeug vor, das ein Werkstück auf einem Maschinenbett bearbeitet. Bei der Bewegung des Maschinenbetts von rechts nach linke verursachen maschinenbedingte Fehler unterschiedliche Abstände zwischen dem Werkzeug und Maschinenbett.

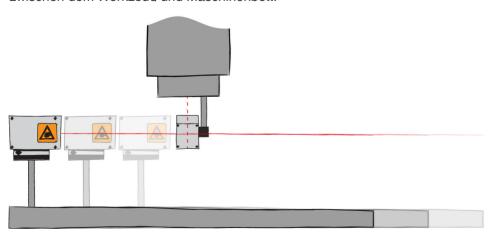

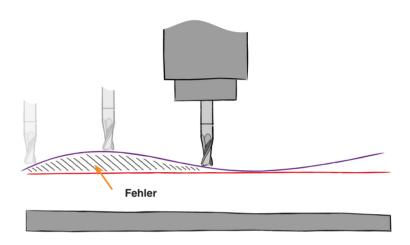


Um diesen Effekt zu berücksichtigen, messen wir den Abstand zwischen dem Werkzeug und Maschinenbett in bestimmten Abständen entlang der Verfahrachse. Der Fehler stellt die Abweichung von einer Geraden dar.

Wenn Sie die Strahleinheit auf dem Bett einer Maschine positionieren, bedeutet dies, dass der Laserstrahl zur Referenz wird. Der Empfänger erkennt unterschiedliche Abstände, während die Maschine sich von links nach rechts bewegt.






#### Winkelfehler

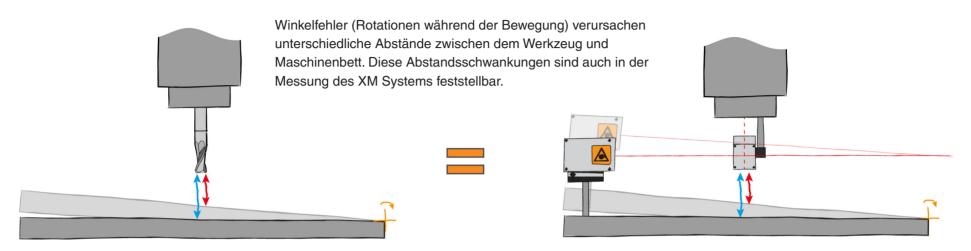


Die Messung wird nicht durch die exakte Position der Strahleinheit beeinflusst...

...aber von der Position des Empfängers.

Der Empfänger sollte so nah wie möglich an der Mittelachse der Spindel angebracht werden.

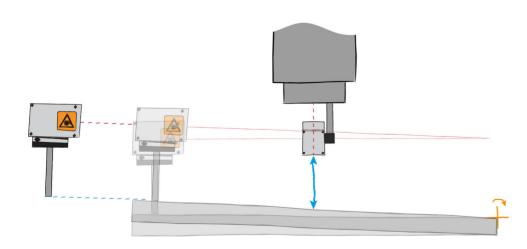

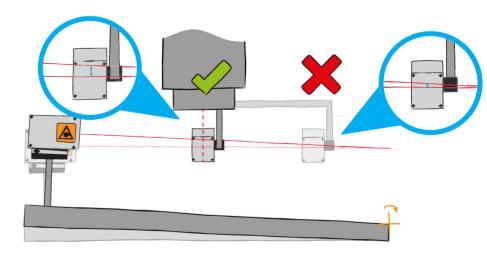

Hardware

**Betrieb** 

Diagnose Spezifikationen





## **Einrichtung des XM Systems**

Für Relativmessungen zwischen dem Werkzeug und dem Bett/Werkstück muss die Strahleinheit stets auf dem Maschinenbett installiert werden.

Wird die Strahleinheit in der Spindel installiert, können Winkelfehler zu Fehlern bei der Geradheitsmessung führen.





Der Empfänger muss stets an der Mittelachse der Spindel installiert werden. An dem unten gemessenen Punkt ist der Abstand zwischen Werkzeug und Bett gleich, aber das XM-System würde wegen der Rotation des Bettes eine Abweichung anzeigen.





## Vergleiche von Messungen

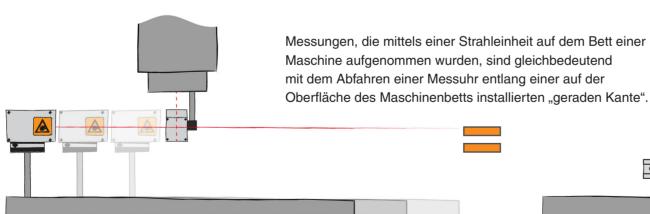


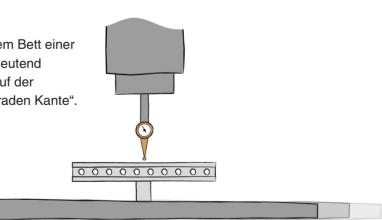




#### www.renishaw.de/xm60



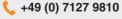

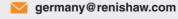

© 2016 – 2024 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Renishaw weder ganz noch teilweise kopiert oder reproduziert werden oder auf irgendeine Weise auf ein anderes Medium oder in eine andere Sprache übertragen werden. RENISHAW<sup>®</sup> und das Symbol eines Messtasters sind eingetragene Marken der Renishaw Produktnamen, Bezeichnungen und die Marke, apply innovation\* sind Warenzeichen der Renishaw plc oder deren Tochterunternehmen. Andere Markennamen, Produkt- oder Unternehmensnamen sind Marken des jeweiligen Eigentümers.

Renishaw plc. Eingetragen in England und Wales. Nummer im Gesellschaftsregister: 1106260. Eingetragener Firmensitz: New Mills, Wotton-under-Edge, Glos, GL12 8JR, Großbritannien ZWAR HABEN WIR UNS NACH KRÄFTEN BEMÜHT, FÜR DIE RICHTIGKEIT DIESES DOKUMENTS BEI VERÖFFENTLICHUNG ZU SORGEN, SÄMTLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN, ZUSICHERUNGEN, ERKLÄRUNGEN UND HAFTUNG WERDEN JEDOCH UNGEACHTET IHRER ENTSTEHUNG IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG AUSGESCHLOSSEN. RENISHAW BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT UND AN DER HIERIN BESCHRIEBENEN AUSRÜSTUNG UND/ODER SOFTWARE UND AN DEN HIERIN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN VORZUNEHMEN, OHNE DERARTIGE ÄNDERUNGEN IM VORAUS ANKÜNDIGIEN ZU MÜSSEN.

Artikel-Nr.: F-9921-0206-08-A Veröffentlicht: 01.2024